

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия	07.12.2020	3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 2.1 Изучены и доведены до работников обстоятельства и причины несчастного случая; 2.2 С работниками проведен внеплановый инструктаж по охране труда; 2.4 Ответственный за электрохозяйство и направлен на внеочередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в территориальную комиссию Центрального управления Ростехнадзора;
Наименование организации	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно – исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (далее- ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»)	
Место несчастного случая	Московская область, ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», РУ-0,4 кВ ТП-18	
Вид происшествия	Поражение электрическим током	
1.Краткое описание несчастного случая:		
<u>Характеристика места, где произошел несчастный случай:</u> Помещение распределительного устройства 0,4 кВ в составе встроенной трансформаторной подстанции № 18 (далее — РУ-0,4 кВ ТП-18), в котором произошел несчастный случай, располагается на территории ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», в помещении 102, расположенного на первом этаже 5 этажного корпуса 29. Площадь помещения составляет 20 кв.м. в помещении РУ-0,4 кВ ТП-18 расположено вводно - распределительное щитовое оборудование. Стены помещения окрашены водоэмульсионной краской, пол ровный, диэлектрические коврики. Освещение искусственное. Температура воздуха в рабочей зоне в норме. Полы – ровные, нескользкие. Вредные и опасные производственные факторы отсутствовали. <u>Обстоятельства несчастного случая:</u> Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» проводил работы в составе бригады по модернизации (замене электрооборудования) в РУ 0,4 кВ ТП-18. При попытке отключения рубильника наконечником оперативной штанги одновременно коснулся фазного пинцета разъединителя и болта крепления рубильника. В результате межфазного замыкания образовалась электрическая дуга. Электромонтер получил термические ожоги верхних конечностей различной степени тяжести, и был доставлен в больницу. Находясь на лечении скончался 23.12.2020.		
2. Причины несчастного случая:		4. Административные меры, принятые руководителем предприятия:
2.1 Низкая производственная дисциплина, выразившаяся в не использование пострадавшим, во время подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты от воздействия электрической дуги; 2.2 Ответственный за электрохозяйство не обеспечил контроль за наличием средств индивидуальной защиты у работников, осуществляющих эксплуатацию электроустановок организации.		4.1 Издан приказа о результатах расследования причин несчастного случая, принятии мер по их устранению, недопущению нарушений требований охраны труда в дальнейшей деятельности и наказании виновных.
		5. Фото места – смотри файл



